



HENGSTLER

Absoluter Drehgeber
AR 60/62/63 - SSI
Installationsanleitung

Absolute Shaft Encoders
AR 60/62/63 - SSI
Installation instructions

Capteur angulaire absolu
AR 60/62/63 - SSI
Instructions d'installation

Trasduttori assoluti di velocità angolare
AR 60/62/63 - SSI
Istruzioni di installazione

Transmisores giratorios absolutos
AR 60/62/63 - SSI
Instrucciones de instalación

Art. No.: 2 570 010
Edition: 3 151222TK



HENGSTLER

Hotline
+49 (0) 74 24 / 89 - 0

HENGSTLER GmbH
Uhlandstr. 49 D-78554 Aldingen
http://www.hengstler.com
e-mail: info@hengstler.com

1. Vorwort

Dieses Anleitung soll Ihnen den Anschluss und die Inbetriebnahme des Drehgebers ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie im Drehgeberkatalog bzw. erhalten Sie auf Anfrage oder per Download von unserer Internetseite. www.hengstler.de

1. Preface

These installation instructions are provided for the connection and starting procedure of your shaft encoder. You will get further information from the Aculo datasheet, on request or on download from our Internet site. www.hengstler.de

1. Avant-propos

Ces instructions ont pour but de vous permettre la mise en route du capteur angulaire. Vous trouverez de plus amples informations dans le fiche technique ou sur simple demande ou par téléchargement à partir de notre site Internet. www.hengstler.de

1. Introduzione

Questo manuale di installazione ha il compito di darle la possibilità di allacciare e mettere in funzione i trasduttori. Ulteriori informazioni riceve del foglio caratteristiche o a richiesta o servitevi di download nel nostro sito internet. www.hengstler.de

1. Préambulo

Este manual de instalación le permite la conexión y puest en marcha de los transmisores giratorios. Encuentra mayor información en el hoja de especificaciones o obtendrá esta en riego, o bien, solicitala directamente a nuestra empresa. www.hengstler.de

2. Avvertenze sulla Sicurezza

Personne autorisée

Il trasduttore di rotazione può essere montato e smontato solo da un elettricista specializzato, poiché il trasduttore di rotazione è dotato di circuiti elettronici sensibili.

Pericolo di lesioni dovute ad alberi in rotazione

I capelli e gli indumenti possono impigliarsi negli alberi in rotazione.

→ Prima di eseguire qualsiasi lavoro disinnescare tutte le tensioni d'esercizio e proteggere la zona di lavoro!

Pericolo di distruzione dovuta all'elettricità formata nel corpo

I componenti CMOS del trasduttore di rotazione sono molto sensibili alle alte tensioni come quelle che possono formarsi in seguito allo strofinio degli indumenti.

→ Non toccare i connettori a spina ed i componenti elettronici!

Pericolo di distruzione dovuta a sovraccarico meccanico

Un fissaggio troppo rigido provoca un sovraccarico permanente dei cuscinetti per via delle forze ad azione forzata.

→ Non limitare mai la mobilità dell'albero del trasduttore! Per il fissaggio utilizzare solo le lamiere elastiche in dotazione oppure un giunto adeguato!

Pericolo di distruzione dovuta a shock meccanico

Forti urti, ad esempio i colpi di martello, possono causare la distruzione dei cuscinetti a sfera.

→ Non usare violenza! Lavorando appropriatamente si può unire tutto più leggermente.

→ Pericolo di distruzione dovuta a sovraccarico.

Fare funzionare l'apparecchio entro i limiti che sono stati specificati nelle caratteristiche tecniche


3. Montage • Assembly • Montage • Montaggio • Montaje

- (1) • Befestigungsexzenter
- Securing eccentric
- Excentrique de fixation
- Eccentrico di fissaggio
- Excéntrico de sujeción

- A) • Befestigungsgewinde
- Securing thread
- Filetage de fixation
- Filetto di fissaggio
- Rosca de fijación

- (B)• Klemmflansch
- Clamping flange
- Bride de serrage
- Flangia di bloccaggio
- Brida de fijación

- (C)• Befestigungswinkel
- Securing bracket
- Equerre de fixation
- Squadretta di fissaggio
- Angulo de fijación

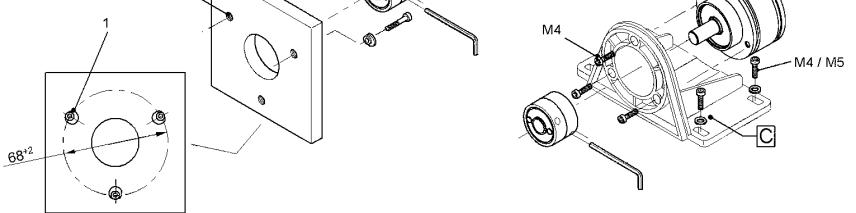

Klemm-/Synchroflansch • Clamping/ Synchro flange • Bride de serrage/ synchrone • Flangia di bloccaggio/ sincrona • Brida de fijación/ sincrónica

2. Safety

Authorised persons

The encoder should only be assembled and dismantled by a qualified electrician, as the unit contains sensitive electronic circuits.

Risk of injury due to rotating shafts

Hair and items of clothing may become caught up in rotating shafts.

→ Prior to commencing all works, disconnect all power supplies and ensure that the working environment is Safe!

Risk of destruction due to static electricity

The CMOS modules contained in the encoder are very sensitive to high voltages such as can arise due to friction of the clothing.

→ Do not touch plug contacts or electronic components!

Risk of destruction due to mechanical overload

Rigid mounting will give rise to constraining forces which will permanently overload the bearings.

→ Never restrict the freedom of movement of the encoder! Use only the enclosed sheet steel springs or a suitable coupling to secure the unit!

Risk of destruction due to mechanical shock

Violent shocks, e.g. due to hammer blows, can lead to the destruction of the ball bearings.

→ Never use force! Assembly is simple provided that correct procedure is followed.

Risk of destruction due to overloading

→ The unit may only be operated within the limits specified in the technical data.

The device is designed for maintenance-free operation. Possibly necessary repairs may only be carried out by the manufacturer. The device must neither be opened nor modified (e.g. shortening / processing the encoder shaft, etc.) as this can reduce the protection level of the device.

The device may only be used for the intended area of application.

Fields of application: industrial processes and controls.

Over voltage at the connecting terminals must be limited to over voltage-class -II values (SELV).

The connecting cable is not for dragline mounting, only for fix mounting.

This encoder is a supply part destined for mounting to an appliance (motor, machine). It is not provided for customer sale.

Manufacturers integrating this encoder to their facilities are responsible as well for compliance with CE guidelines as for the CE mark.

1. Vorwort

Diese Anleitung soll Ihnen den Anschluss und die Inbetriebnahme des Drehgebers ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie im Drehgeberkatalog bzw. erhalten Sie auf Anfrage oder per Download von unserer Internetseite. www.hengstler.de

1. Preface

These installation instructions are provided for the connection and starting procedure of your shaft encoder. You will get further information from the Aculo datasheet, on request or on download from our Internet site. www.hengstler.de

1. Avant-propos

Ces instructions ont pour but de vous permettre la mise en route du capteur angulaire. Vous trouverez de plus amples informations dans le fiche technique ou sur simple demande ou par téléchargement à partir de notre site Internet. www.hengstler.de

1. Introduzione

Questo manuale di installazione ha il compito di darle la possibilità di allacciare e mettere in funzione i trasduttori. Ulteriori informazioni riceve del foglio caratteristiche o a richiesta o servitevi di download nel nostro sito internet. www.hengstler.de

1. Préambulo

Este manual de instalación le permite la conexión y puest en marcha de los transmisores giratorios. Encuentra mayor información en el hoja de especificaciones o obtendrá esta en riego, o bien, solicitala directamente a nuestra empresa. www.hengstler.de

2. Sicherheitshinweise

D 2. Sicherheitshinweise

Befugte Personen

Der Drehgeber darf nur von einer Elektrofachkraft montiert und demontiert werden, da im Drehgeber empfindliche elektronische Schaltkreise enthalten sind.

Verletzungsfahr durch rotierende Wellen

Haare und Kleidungsstücke können von rotierenden Wellen erfasst werden.

→ Vor allen Arbeiten alle Betriebsspannungen ausschalten und Arbeitsumgebung sichern!

Zerstörungsfahr durch Körperelektrizität

Die CMOS-Bausteine im Drehgeber sind sehr empfindlich gegen hohe Spannungen, wie sie z. B. durch die Reibung der Kleidung entstehen können.

→ Steck-Kontakte und elektronische Komponenten nicht berühren!

Zerstörungsfahr durch mechanische Überlastung

Eine starre Befestigung führt zu dauerhafter Überlastung der Lager durch Zwangskräfte.

→ Die Beweglichkeit der Geberwelle niemals einschränken! Zur Befestigung nur die beigelegten Federbleche oder eine geeignete Kupplung verwenden!

Zerstörungsfahr durch Überlastung

→ Das Gerät darf nur innerhalb der Grenzen betrieben werden, wie sie in den technischen Daten vorgegeben sind.

Anwendungsbereich: Industrielle Prozesse und Steuerungen.

Überspannungen an den Anschlussklemmen müssen auf Werte der Überspannungskategorie II begrenzt werden (SELV).

Das Anschlusskabel ist nicht schleppfähig und nur für feste Legierung geeignet.

Dieser Geber ist ein Zulieferteil, das für den Einbau in ein Gerät (Motor, Maschine) vorgesehen ist. Er ist nicht für den Verkauf an den Endkunden bestimmt.

Der Hersteller, der diesen Geber in sein Gerät integriert, ist verantwortlich für die Einhaltung der CE-Richtlinien und die CE-Kennzeichnung.

F 2. Sécurité

Personnel autorisé

Le fait que le codeur renferme des circuits électroniques sensibles, seul le personnel compétent est autorisé à monter ou démonter le codeur.

Mise en garde contre les arbres en rotation

Les cheveux et les vêtements peuvent être happés par les arbres en rotation.

→ Prire de sécuriser l'environnement de travail avant de mettre les machines en service.

Risque de destruction par des décharges électrostatiques

Les composants CMOS contenus dans le codeur sont très sensibles aux décharges électrostatiques provoquées par exemple par le frottement de certains vêtements.

→ Ne pas toucher aux contacts enfichables ni aux composants électroniques.

Risque de destruction par des surcharges mécaniques

Une fixation rigide conduit à une contrainte permanente sur les paliers due aux forces de réaction.

→ Ne jamais entraver le mouvement de l'arbre du codeur. Pour la fixation, utiliser uniquement les tôles élastiques à ressorts livrées avec le codeur ou un accouplement adéquat.

Risque de destruction par des chocs mécaniques

De fortes vibrations ou des chocs, par ex. des coups de marteau, peuvent provoquer la destruction des roulements à billes.

→ Ne jamais forcer. Un montage correct permet un assemblage facile des éléments.

Risque de destruction par surcharge

→ Mettre l'appareil en œuvre uniquement dans les limites prescrites sur les notices techniques.

E 2. Sécurité

Persona autorizada

Dado que el codificador rotatorio contiene circuitos electrónicos sensibles, únicamente un electricista especializado está autorizado a montarlo y a desmontarlo.

Peligro de lesión mediante ejes en rotación

Los cabellos y las prendas de vestir pueden ser arrastrados por los ejes en rotación.

→ ¡Antes de comenzar cualquier trabajo, desconecte todas las tensiones de alimentación y asegúre el entorno de trabajo!

Peligro de destrucción por electricidad electrostática

Los componentes de CMOS del codificador rotatorio son muy sensibles a las altas tensiones, que se producen p.ej. por el frotamiento de la ropa.

→ ¡No toque los contactos enclavables y componentes electrónicos!

Peligro de destrucción por sobre carga mecánica

Un soporte rígido produce una sobre carga permanente de los cojinetes ocasionada por las fuerzas de ligadura.

→ ¡No limite nunca la libertad de movimiento del eje del codificador! ¡Para fijarlo, utilice únicamente las chapas elásticas adjuntadas o un dispositivo de acoplamiento adecuado!

Peligro de destrucción por choque mecánico


Las vibraciones fuertes, p.ej. las que se producen por los golpes de un martillo, pueden destruir el dispositivo los rodamientos de bolas.

→ ¡No recorra nunca a la violencia! El montaje es sencillo, siempre y cuando se sigan los pasos correctos.


</div

4. Maßzeichnung • Dimensioned drawings • Schema d'encombrement • Dimensioni • Plano acotado

4.1 Maßzeichnung AR62/63 • Dimensioned drawings AR62/63 ♦ Schema d'encombrement AR62/63 • Dimensioni AR62/63 • Plano acotado AR62/63

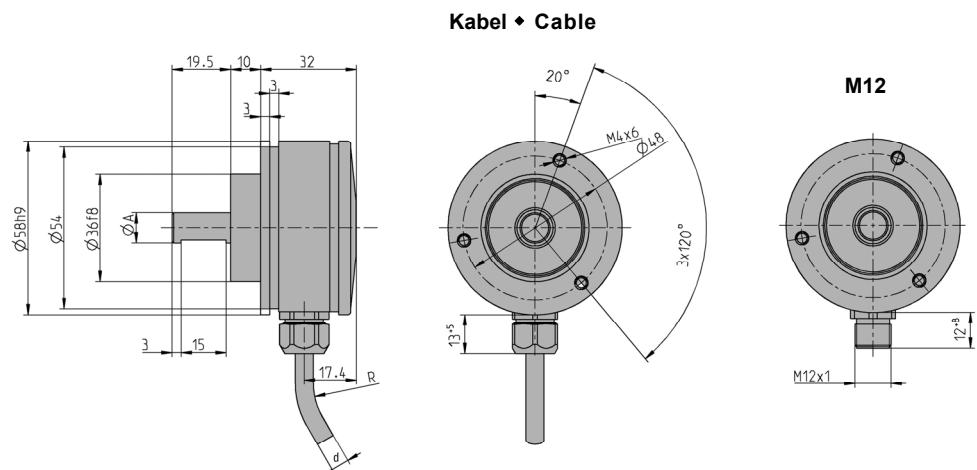


Klemm-/ Synchroflansch • Clamping/ Synchro flange • Bride de serrage/ synchrone • Flangia di bloccaggio/ sincrona • Brida de fijación/ sincrónica

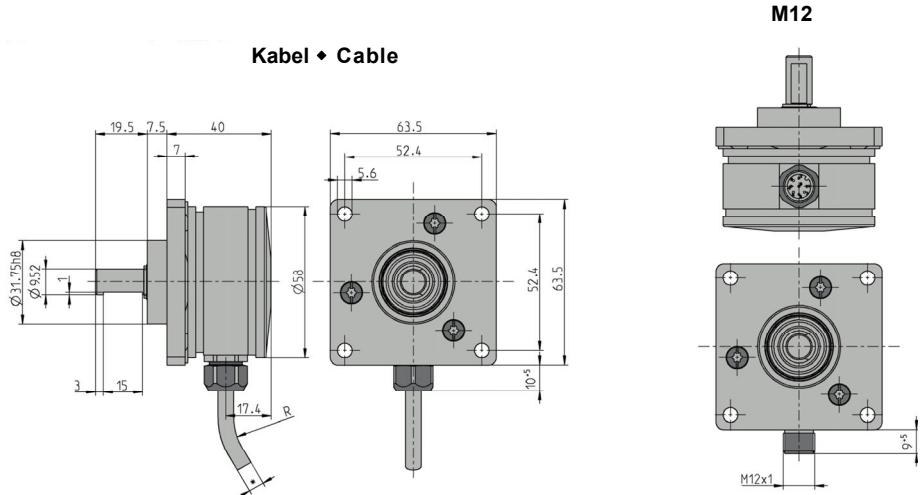

Quadratflansch • Square flange • Bride carrée • Flangia quadrata • Brida cuadrada

7. Anschlussbilder Connection diagrams • Symboles de raccordement Denominazione collegamento • Denominación de los cables

ID	(D)	(GB)	(F)	(I)	(E)
bl	blau	blue	bleu	blu	azul
br	braun	brown	brun	marrone	marrón
ge	gelb	yellow	jaune	giallo	amarillo
gn	grün	green	vert	verde	verde
gr	grau	grey	gris	grigio	gris
rs	rosa	pink	rose	rossa	rosa
rt	rot	red	rouge	rosso	rojo
sw	schwarz	black	noir	nero	negro
vi	violett	violet	violet	viola	violeta
ws	weiß	white	blanc	bianco	blanco

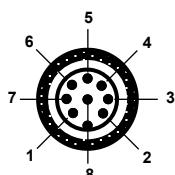

Pin 1 und 2 versetzt • Pin 1 and 2 twisted pair
Pin 4 und 6 versetzt • Pin 4 and 6 twisted pair
Pin 3 und 7 versetzt • Pin 3 and 7 twisted pair
Pin 5 und 8 versetzt • Pin 5 and 8 twisted pair

7.2 Kabel • cable • câble • Cavo • cable

Farbe / Colour	Signal
ws	10...30 Volt
br	0 Volt
rt	Preset ¹⁾
gn	Clock
rs	Data
ge	Clock
bl	Direction ¹⁾
gr	Data
Screen	Screen




- 1) Preset und Direction high active:
Signal level high: ≥ 65% Ub;
Signal level low: ≤ 15% Ub oder unbeschaltet
Entprellzeit Preset: >1s (Preset - Wert: Null)
Entprellzeit Direction: < 1 ms (dynamisch)
- Preset and Direction high active:
Signal level high: ≥ 65% Ub;
low: ≤ 15% Ub or unconnected
Bounce time preset: >1s (Preset value: Zero)
Bounce time direction: < 1 ms (dynamic)

7.3 M12 Steckerverbindung 8polig • M12 Eurofast Connector 8pole		
Pin	Farbe Verlängerungskabel / Color extension cable	Signal
1	ws	10...30 Volt
2	br	0 Volt
3	rt	Preset ¹⁾
4	gn	Clock
5	rs	Data
6	ge	Clock
7	bl	Direction ¹⁾
8	gr	Data

4.2 Maßzeichnung AR60 • Dimensioned drawings AR60

♦ Schema d'encombrement AR60 • Dimensioni AR60 • Plano acotado AR60

Kabel • Cable

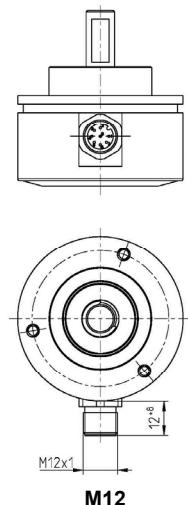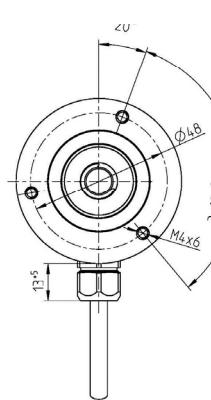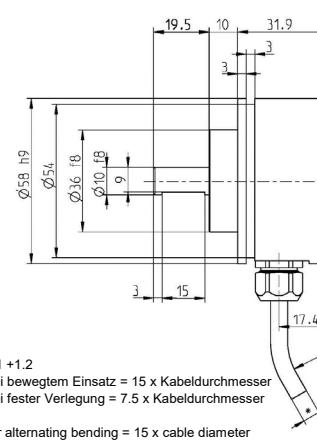

5. Mechanische Daten Mechanical data • Caractéristiques mécaniques Dati meccanici • Datos mecánicos

d = 10 mm	 AR62/63: ≤300N AR60: ≤110N	 AR62/63: ≤300N AR60: ≤40N
	- Dauerbetrieb - continuous duty - Fonctionnement ininterrompu - Servizio continuo - Funcionamiento continuo	AR62/63: = 1 500 min ⁻¹ AR60: = 5 000 min ⁻¹
	-40 ... +100 °C Max. 93% RLF with maritime approval (DNV): -40 °C ... +85 °C	
Vibration	10 ... < 60 Hz: 0,75 mm 60 ... 2000 Hz: 200 m/s ²	
Shock	AR62/63: 2 000 m/s ² (6 ms) AR60: 2 000 m/s ² (3 ms)	
Max. 2000 m	- Höhenlage für den Betrieb - Altitude for operation - Longueur de câble - Lunghezza cavo - Altitudine per funzionamento - Altitud para funcionamiento	

6. Elektrische Daten Electrical data • Caractéristiques électriques Dati elettrici • Datos eléctricos

U _B ¹⁾	10 ... 30VDC (+10%)
I _{max} (only Encoder) =	50 mA
I _{max} (incl. Output) =	150mA
Fuse ¹⁾	
- Kabellänge - Cable length - Longueur de câble - Lunghezza cavo - Longitud de cable	max. 400 m ²⁾
ESD	
Magnetische Feld	
Magnetic Field	

¹⁾ Der Encoder ist zum Anschluss an ein SELV Netzteil vorgesehen.
Es ist nicht zulässig, dass der Encoder direkt an ein Gleichspannungsnetz angeschlossen wird.

This encoder is designed for a connection to a SELV power supply.
It is not allowed to connect the encoder to a direct current line voltage.

L	Baudrate
< 25 m	800 kHz
< 50 m	400 kHz
< 100 m	300 kHz
< 200 m	200 kHz
< 400 m	100 kHz

8. Identifikationscode Ordering data • Code d'identification Chiave per l'ordinazione • Código de pedido

8.1 Deutsch

Typ	Auflösung ¹⁾	Versorgung	Flansch, Schutzart, Welle	Ausgang	Anschluss
AR60 Aluminium	0012 12 Bit ST 1212 12 Bit MT+ 12 Bit ST 1312 13 Bit MT+ 12 Bit ST 1612 16 Bit MT+ 12 Bit ST	E DC 10-30 V	L.42 Synchro-Klemmflansch, IP64, 10 mm	SB SSI Binär SG SSI Gray	B Kabel standard, radial, 1,5 m B-D0 Kabel standard, radial, 3 m B-F0 Kabel standard, radial, 5 m B-K0 Kabel standard, radial, 10 m 8 M12-Stecker, radial
AR62 Aluminium	0012 12 Bit ST 1212 12 Bit MT+ 12 Bit ST 1312 13 Bit MT+ 12 Bit ST 1612 16 Bit MT+ 12 Bit ST	E DC 10-30 V	L.72 Synchro-Klemmflansch, IP67, 10 mm L.92 Synchro-Klemmflansch, IP69K, 10 mm	SB SSI Binär SG SSI Gray	B Kabel standard, radial, 1,5 m B-D0 Kabel standard, radial, 3 m B-F0 Kabel standard, radial, 5 m B-K0 Kabel standard, radial, 10 m F Kabel radial für maritime Zulassung (DNV), 1,5 m F-D0 Kabel radial für maritime Zulassung (DNV), 3 m F-F0 Kabel radial für maritime Zulassung (DNV), 5 m F-K0 Kabel radial für maritime Zulassung (DNV), 10 m 8 M12-Stecker, radial
AR63 Edelstahl	1312 13 Bit MT+ 12 Bit ST 1612 16 Bit MT+ 12 Bit ST		Q.76 Quadrat, IP67, 9,52 mm Q.96 Quadrat, IP69K, 9,52 mm		

8.2 English

Type	Resolution ¹⁾	Supply Voltage	Flange, Protection, Shaft	Output	Connection
AR60 Aluminum	0012 12 Bit ST 1212 12 Bit MT+ 12 Bit ST 1312 13 Bit MT+ 12 Bit ST 1612 16 Bit MT+ 12 Bit ST	E DC 10-30 V	L.42 Synchro-Clamping, IP64, 10 mm	SB SSI Binary SG SSI Gray	B Cable standard radial, 1,5 m B-D0 Cable standard radial, 3 m B-F0 Cable standard radial, 5 m B-K0 Cable standard radial, 10 m 8 M12-connector, radial
AR62 Aluminum	0012 12 Bit ST 1212 12 Bit MT+ 12 Bit ST 1312 13 Bit MT+ 12 Bit ST 1612 16 Bit MT+ 12 Bit ST	E DC 10-30 V	L.72 Synchro-Clamping, IP67, 10 mm L.92 Synchro-Clamping, IP69K, 10 mm Q.76 Square flange, IP67, 9,52 mm Q.96 Square flange, IP69K, 9,52 mm	SB SSI Binary SG SSI Gray	B Cable standard radial, 1,5 m B-D0 Cable standard radial, 3 m B-F0 Cable standard radial, 5 m B-K0 Cable standard radial, 10 m F Cable radial with maritime approval (DNV), 1,5 m F-D0 Cable radial with maritime approval (DNV), 3 m F-F0 Cable radial with maritime approval (DNV), 5 m F-K0 Cable radial with maritime approval (DNV), 10 m 8 M12-connector, radial